BEST AVAILABLE COPY

19 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報 (U)

昭59—60735

SiInt. Cl.3 G 11 B 5/82

25/04

識別記号

101

庁内整理番号 7350-5D A 8322-5D

砂公開 昭和59年(1984) 4 月20日

審査請求 未請求

(全 頁)

斜磁気デイスク

沙実

顧 昭57-153130

谷出 願 昭57(1982)10月8日

觉考 案 者 斉藤幸夫

東京都大田区雪谷大塚町1番7

号アルプス電気株式会社内

⑪出 願 人 アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7

号



明 糾 誓

1. 考案の名称

磁気ディスク

2. 実用新来登録請求の範囲

円板状磁気記録媒体の中心孔部に直接又は間接 的に固滑したセンターハブと、駆動用スピンドル を排入するためにセンターハブの中心に穿設され た円形の中心孔と、駆動スピンドル側の一部が嵌 入するために中心孔の孔壁に沿って環状に設けら れた群とを備えたことを特徴とする磁気ディスク。

3. 考案の辞細な説明

本考案は做気ディスクの構造に関するものであり、データの記録、再生を行う磁気記憶装置に円板状磁気記憶媒体を固定する際に、より簡単な機構により円板状磁気記憶媒体を確実に磁気記憶装置に固定できる磁気ディスクを得ることを目的とする。

佐米、第1図、第2図に示されるようなセンターハブを持つ磁気ディスクが使用に供されていた。 (1)は円板状磁気記憶媒体、(2)は、円板状磁気記憶

公開実用 昭和59 60735



P. 2

・媒体(1)に固治されたセンターハブである。円板状 磁気記憶媒体への記憶、再生は、センターハブ(2) の中心に穿設された円形の中心孔(2a)に、第3凶 に示されるように、駆動用スピンドル(口)を挿入し て、センターハブ(2)を回転させ、センターハブ(2) 化固滑されている円板状磁気記憶媒体(1)を回転さ せることによって行なわれる。しかし、従来の磁 気ディスクのセンターハブ(2)の中心孔(2a)は、第 2 図に示されるように円筒状になっているので、 この磁気ディスクを磁気配慮装置へ固定するには 弟3凶に示されるような構成を採らざるを得なか った。即ち、センターハブ(2)の中心孔(2a)化駆動 用スピンドル(日)を挿入し、かつ、センターハブ(2) の下方受面(2b)を脳動スピンドル(II)のセンターハ プ受面(11b) 化押し当て、更に、圧縮バネ(4)等に より凶示下方への押圧力を付与されたハブ押え個 でセンターハプ(2)の上方受面(2c)を挟み込むよう な機構を採用していた。

しかしながら上記固定機構においては、磁気ディスクの固定に際し、ハブ押え(B)を何らかの手段

で図示上方に移動させて、駆動用スピンドル(II)との間隔をセンターハブ(2)の厚さ以上に広げてセンターハブ(2)を図示左右に移動させ駆動用スピンドル(II)にセンターハブ(2)の中心孔(2a)を挿入した後に、あるいは挿入しながらハブ押え(II)を紙面下方に移動させなければならず、複雑な機構が必要となってくると共に磁気ディスク装溜のための操作性が悪いものであった。

本考案は装着方向の自由度が増し、かつ、従来用いられていたセンターハブ(2)を挟み込むためのハブ押え(2)が無くても、センターハブ(2)を確実に固定できる低気ディスクを供給するもので、以下本考案を第4図から第9図によって説明する。

第4図から第6図は各々本考案の各実施例に係る低気ディスクの中心部の断面図である。第4図において、(1)は円板状低気配慮媒体、(2)は円板状磁気配慮媒体(1)に固着されたセンターハブ、(2'a)はセンターハブ(2)のハブ中心孔の孔壁、(2'd)は孔壁(2'a)に設けられた環状のV字形符であり、このV字形構(2'd)の存在により、後述するように従来

公開実用 昭和 59 60735




P. 4

のハブ押え個が無くても磁気ディスクが駆動スピンドルに確実に固定される構造になっており、装 着の自由度も増すものである。

次に磁気配慮装置の駆動用スピンドルへの固定 方法を説明する。第7図から第9図は、第4図の 第1実施例によるセンターハブ(2'a)を駆動用スピ ンドルに固定する方法を示し、第7図は、磁気ディスクの回転軸を含む断面図、第8図は、第7図 の拡大図、第9図は、第8図の磁気ディスクと平 行な平面で切った断面図である。

図において、個は駆動用スピンドル、個は、駆動用スピンドル側に回転自在に取付けられたセンターハブ受合で、駆動用スピンドル側の調状の凸部 (24a) にセンターハブ受合側の下面 (21b) が当接することにより、センターハブ受合側の図示下方への値値を規制しており、下方へ移動できなくなっている。個は球体で、センターハブ受合側と、駆動用スピンドル側に固設された球体押え網との間に挟み込まれており、第8 図に示された球体突出防止凸部 (21a) と (23a) により、ある一定量以

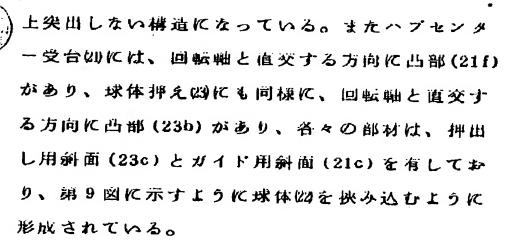

次に作動を説明する。いま第9図において、駆動用スピンドル図を矢印方向に回転させると、押出し用新面(23c)も矢印方向に回転して球体図と接触し、球体図を矢印方向に必動させる。球体図はガイド用新面(21c)に当接しそれ以上移動できなくなり、球体図は押出し用新面(23c)とカイド用新面(21c)に狭み込まれ半径方向外側へ移動していく。センターハブの無い状態でも、球体の半径方向外側への所定量以上の移動は停止される。この状態でセンターハブ(2)を第8図中上方から下方に移動させると、センターハブ(2)の孔壁(2'a)により球体図は半径内側に移動する。更にセンターハ



P. 6

プ(2)を下方に移動させると、センターハプ下側受面(2b)がセンターハプ受台(2)の受面(21d)に当接して、センターハプの下方への移動が停止される。この状態で、駆動用スピンドル(2)は回転し続けているので、前述のように球体(2)が押出し斜面(23c)とガイド斜面(21c)に挟み込まれ、半径方向外側に作用する力によって、外側に移動していきV字形路(2'd)に入り込み、センターハプ(2)の位置決めがなされて、センターハプ(2)は駆動用スピンドル(2)と一体になり回転する。

このような構造であるから、本考案では従来用いられていたセンターハプの上側受面を押える部材無しで、センターハプ(2)を駆動用スピンドル関に循実に固定できる。かつ、ハプセンターを上側より押え込む部材が不要のため装着の自由度が増す。 明えば、磁気ディスクを駆動用スピンドルの上方より装満することも可能となる。

第5回は本考案の第2実施例であり、(2ⁿd)はセンターハブ(2)の孔壁に設けられたコの字符であり、第1実施例のV字形酶と同等の働きをする。

第6図は第3実施例であり、(2^md)はセンターハブCMの孔壁に設けられた円弧状帯であり、第1 実施例のV字形帯と同等の働きをする。

4.図面の耐単な説明

第1図は従来の磁気ディスクの所視図、第2図は従来の磁気ディスクの断面図、第3図は従来の磁気ディスクの磁気配値装置への固定状態の説明図、第4図から第6図は本考案の各実施例に係る磁気ディスクの要部断面図、第7図は本考案による磁気ディスクの磁気配慮装置への固定方法の説明図、第8図は第7図の拡大図、第9図は第8図の磁気ディスクと平行な平面で切った断面図である。

- (1)… 円板状磁気記憶媒体
- (2),(2),(2),(2)"…センターハブ
- (2'a) … 孔 越
- (2'd), (2"d), (2"d)…海部
- (11), (21)…スピンドル
- 113…ハブ押え
- (21)…センターハブ受台

公開実用 昭和59 60735



P. 8

四…球体

四…球体押充


実用新案登録出願人 アルブス電気休式会社

代表者 片 岡 勝 太 郎




公開実用 昭和59—60735


第1 図

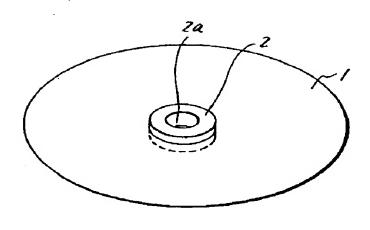

第 2 図




第 3 図

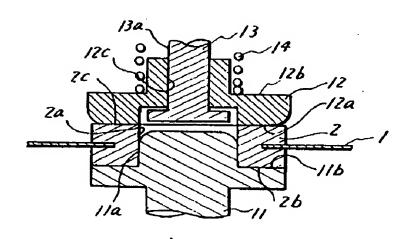


美丽53⁶⁶² 735 !

実用新案登録出願人 アルプス電気株式会社 代表者 片 岡 勝 太 郎


第 4 図

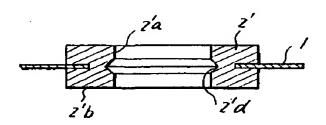


第 5 図



第6 図




第7図

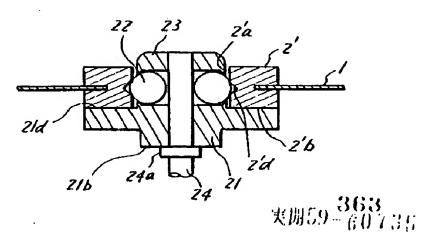


実用新案登録出願人 アルプス電気株式会社 代表者 片 同 勝 太 郎

公開実用 昭和59 60735

第8 図

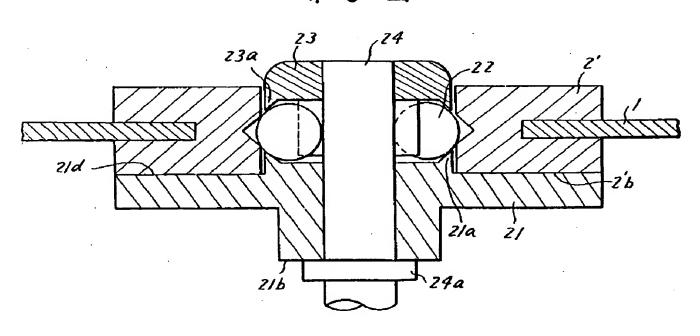

第 9 図

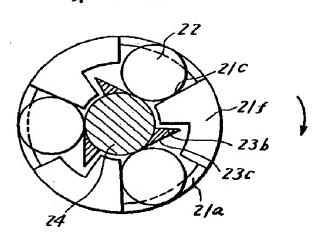

364 実開59-60735

実用新案登録出願人 アルプス電気株式会社 代表者 片 国 勝 太 郎

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.	
	□ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
/	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.